

Муниципальное  
бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного  
вида №52 «Сказка»  
423838, Республика Татарстан  
г. Набережные Челны,  
бульвар Юных Ленинцев, дом 13  
тел: факс: (8552) 56-38-86, (8552) 57-03-54,  
E-mail: sad522723@mail.ru  
ОГРН – 1021602031032  
ИНН/КПП1650085490\165001001

«Әкият» 52 нче катнаш төрдәге  
балалар бакчасы» муниципаль бюджет  
мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе  
423838, Татарстан Республикасы,  
Яр Чаллы шәһәре,  
Яшь Ленинчылар бульвары, 13 нче йорт  
тел: факс: (8552) 56-38-86, (8552) 57-03-54,  
E-mail: sad522723@mail.ru  
ОГРН – 1021602031032  
ИНН/КПП1650085490\165001001

Исх 23  
от 27.06.2022г.

Заместителю начальника отделения  
НДиПР по Автозаводскому району  
муниципального образования  
г. Набережные Челны  
Л.Я.Валирахманову

Уважаемый Ленар Ягъфарович!

Сообщаем вам о проделанной работе по всем пунктам Предписания №24/1/1 от  
04.03.2021г. следующее:

1. Не проведены испытания наружных пожарных лестниц (после ремонта и монтажа) с составлением соответствующего протокола испытаний. ППРВРФ п.24.  
- **Работа выполнена. Технический отчет от: 29.03.2021г. (копия прилагается)**
2. В объеме лестничной клетки выполнены ступени различной высоты (высота ступеней от 13 до 15 см).  
- **Проведен расчет по оценки пожарного риска. (копия прилагается)**
3. Двери эвакуационных выходов (выход из спортзала, выход в фойе 1-го этажа) и другие двери на путях эвакуации выполнены открывающимся не по направлению выхода из здания.  
- **Проведен расчет по оценки пожарного риска. (копия прилагается)**
4. На путях эвакуации (в тамбурах выходов) установлено оборудование (радиаторы отопления, трубопроводы) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метра от пола.  
- **Проведен расчет по оценки пожарного риска. (копия прилагается)**
5. Степень огнестойкости пристроенного навеса центрального входа выполнена ниже более чем на одну степень огнестойкости здания (пристрой- IV степень здание-II степень).  
- **Проведен расчет по оценки пожарного риска. (копия прилагается).**
6. Ширина эвакуационных выходов из спальных помещений групп первого этажа (вновь возведённые перегородки) выполнены менее 1,2 м (ширина при замере составляет 0,85 м замеры произведены рулеткой). (группы № 7 и № 8).  
- **Проведен расчет по оценки пожарного риска. (копия прилагается).**
7. Световые проемы в лестничной клетке выполнены открывающимися с площадью менее 1,2м.кв.на каждом этаже, устройства для открывания окон расположены выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.  
- **Проведен расчет по оценки пожарного риска. (копия прилагается).**

получил 27.06.2022г.  
Валирахманов Л.Я.

8. Ширина эвакуационного пути коридора составляет менее 1,2 метра ввиду установки двери открывающейся из помещений медицинского блока в коридор (ширина коридора составляет 1,35 метра, ширина половины полотна двери 0,45 метра).  
- Проведен расчет по оценке пожарного риска. (копия прилагается).
9. На путях эвакуации (коридор из пищеблока ведущий непосредственно наружу) вмонтировано оборудование (шкафы для коммуникаций электрооборудования) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метра от пола.  
- Проведен расчет по оценке пожарного риска. (копия прилагается).
10. При замене светопрозрачного заполнения оконных проемов музыкального зала не выполнены открываемые проемы в наружных ограждениях для естественного проветривания помещений при пожаре шириной не менее 0,24м на 1 м длины наружного ограждения помещения (ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СП 7. 13130.2013 п 8.5)  
- Проведен расчет по оценке пожарного риска. (копия прилагается).
11. Не обеспечено исправное состояние систем и средство противопожарной защиты объекта (ПАК Стрелец Мониторинг находится неработоспособном состоянии), согласно дефектной ведомости от 17.03.2021г, что нарушает требования п. 54 ППР в РФ.  
- Выполнено. Акт от 29.03.2021г.(копия прилагается).

Заведующий МБДОУ № 52 «Сказка»



Л.Н. Салимгараева.

29.03.2021

*[Handwritten signature]*