



Казан, Окольный ур йорт. 23, 420033

г.Казань, ул. Окольная, д. 23 420033

Тел. (843) 554-64-27, 554-64-27, e-mail: MojoZareche@mail.ru

№ 59

« 24 » мая 2021 г.

В отдел надзорной деятельности и
профилактических работ по г.Казани
(Кировский район)
Емельянову В.Г.

25.05.2021

Администрация МБУДО «ЦДОД «Заречье» Кировского района г.Казани

Администрация МБУДО «ЦДОД «Заречье» Кировского района г.Казани доводит до Вашего сведения, что согласно Акту проверки от 27.04.21г. выявлены нарушения обязательных требований, установленных Муниципальными правовыми актами. В соответствии с ФЗ-69 «О пожарной безопасности» выявленные нарушения будут устранены по мере поступления финансирования.

Предписание № 32/1/20	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не предусмотрено ограждение кровли 2-х этажной части здания (В зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772).	ст. 4, 5, 6 № 123 – ФЗ п. 8.11 СНиП 21-01-97*; п. 7.16 СП 4.13130.2013.	01.03.2022	по мере поступления финансирования
2.	На объекте, с учётом массового пребывания людей, не предусмотрено наличие средств индивидуальной защиты органов	п. 30 ППРФ № 1479.	01.03.2022	выполнено

	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
3.	Пожарный пост (Помещение, где размещены приборы приёмные контрольные пожарные) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППРФ № 1479.	01.03.2022	выполнено
4.	В вестибюле, перед выходом из здания, допущена установка металлодетектора и стола-стойки, препятствующих свободной эвакуации людей и уменьшающих расчетную ширину эвакуационного выхода.	ст. 4, 5, 6, 53, 89 ч. 7 № 123 – ФЗ; п. 27 (а) ППРФ № 1479; п. 6.10* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.3 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	выполнено
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: гардероб и помещение пожарного поста, не отделены противопожарным перегородками 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 45.	ст. 4, 5, 6, 32, 88, табл. 23, 24 № 123 – ФЗ; п. 5.21*, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	01.03.2022	01.03.22
6.	Вестибюль с лестничной клеткой не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями, имеющими устройства для samozакрывания и уплотнения в притворах.	ст. 4, 5, 6, 88, табл. 23, 24 № 123 – ФЗ; п. 6.34* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.6 СП 1.13130.2009; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	по мере поступления финансирования
7.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не	п. 26 ППРФ № 1479.	01.03.2022	01.09.21

	обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.			
8.	Ширина дверей выходов из здания (на лестничные клетки из этажей здания и с лестничных клеток наружу здания), предусмотрены шириной менее 1,2 метра (По факту ≈ 1,0 – 1,05 м.).	ст. 4, 5, 6, 53 № 123 – ФЗ; п. 6.11*, 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п. 4.2.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	по мере поступления финансирования
9.	На многих дверях лестничных клеток и на противопожарных дверях, отделяющих пожароопасные помещения и помещения иной функциональной пожарной опасности, не обеспечено наличие и исправность (сняты колена) устройств для самозакрывания (доводчиков).	ст. 4, 5, 6, 53, ч. 19 ст. 88 № 123 – ФЗ; п. 14, 24 ППРФ № 1479.	01.03.2022	выполнено
10.	На стенах лестничных клеток допущен монтаж рамок из органического стекла для размещения фотографий, выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	ст. 4, 5, 6, 53, ч. 19 ст. 88 № 123 – ФЗ; п. 6.32* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	01.09.22 <i>выполнено</i>
11.	Наружная металлическая лестница 3-го типа, предназначенная в качестве 2-го эвакуационного выхода из актового зала, выполнена со ступенями различной шириной проступи.	ст. 4, 5, 6, 53, ч. 19 ст. 88 № 123 – ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.3.6, 4.4.3 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	по мере поступления финансирования
12.	В полу, на пути эвакуации в правом крыле здания, перед выходом из коридора 1-го этажа на лестничную клетку, допущено образование перепада высот (порога).	ст. 4, 5, 6, 53 № 123 – ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	по мере поступления финансирования

13.	Коридоры длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.	ст. 4, 5, 6, 53 № 123 – ФЗ; п. 6.26* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	по мере поступления финансирования
14.	Не организована перекачка пожарных рукавов.	п. 50 ППРФ № 1479.	01.03.2022	выполнено
15.	На стене здания отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, обозначающиеся указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППРФ № 1479.	01.03.2022	выполнено

Директор МБУДО «ЦДОД «Заречье»



Т.В.Сорокина